

ACCESORIOS ELECTROSOLDABLES PE - TE DERIVACIÓN


PE ELECTRO-FUSION FITTINGS - BRANCH SADDLE




SDR 11



Te derivación con pieza PE (A)
Branch saddle with PE detail (A)

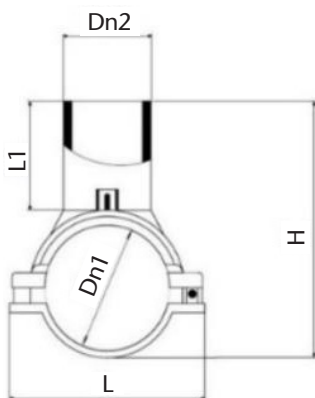

Te derivación con cinta (B)
Branch saddle with belt (B)

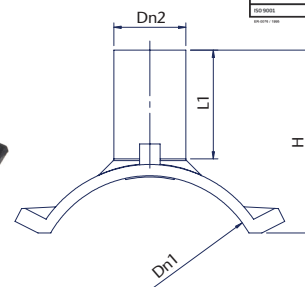

INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

MEDIDA - SIZE Dn1/Dn2 (mm)	COD.	SDR Standard Dimension Ratio	PN		DIMENSIONES - DIMENSIONS			Montaje* Assembly	Materia prima Raw material	Peso aprox. Weight approx. (kg)
			Agua	Gas	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)			
63/25	E7016325	11	16	10	114	41	170	A	PE 100-RC	0,36
63/32	E7016332	11	16	10	114	49	170	A	PE 100-RC	0,35
75/32	E7017532	11	16	10	124	49	180	A	PE 100-RC	0,36
90/25	E7019025	11	16	10	142	45	158	A	PE 100-RC	0,43
90/32	E7019032	11	16	10	142	93	206	A	PE 100-RC	0,44
90/40	E7019040	11	16	10	142	49	194	A	PE 100-RC	0,45
90/63	E7019063	11	16	10	142	63	198	A	PE 100-RC	0,51
110/25	E7011125	11	16	10	161	42	186	A	PE 100-RC	0,43
110/32	E7011132	11	16	10	161	93	299	A	PE 100-RC	0,45
110/40	E7011140	11	16	10	161	93	217	A	PE 100-RC	0,47
110/63	E7011163	11	16	10	161	69	264	A	PE 100-RC	0,59
125/32	E7011232	11	16	10	189	89	245	A	PE 100-RC	0,59
125/40	E7011240	11	16	10	189	100	253	A	PE 100-RC	0,59
125/63	E7011263	11	16	10	189	63	245	A	PE 100-RC	0,67
160/32	E7011632	11	16	10	203	44	285	A	PE 100-RC	0,68
160/63	E7011663	11	16	10	203	73	307	A	PE 100-RC	0,80
200/32	E7012032	11	16	10	—	99	157	B	PE 100-RC	0,51
200/63	E7012063	11	16	10	—	99	158	B	PE 100-RC	0,62
250/25	E7012525	11	16	10	—	101	158	B	PE 100-RC	0,79
250/32	E7012532	11	16	10	—	99	154	B	PE 100-RC	0,79
250/40	E7012540	11	16	10	—	99	154	B	PE 100-RC	0,80
250/50	E7012550	11	16	10	—	98	156	B	PE 100-RC	0,81
250/63	E7012563	11	16	10	—	98	156	B	PE 100-RC	0,87
315/25	E7013125	11	16	10	—	101	157	B	PE 100-RC	0,80
315/32	E7013132	11	16	10	—	99	157	B	PE 100-RC	0,80
315/40	E7013140	11	16	10	—	100	159	B	PE 100-RC	0,82
315/50	E7013150	11	16	10	—	101	160	B	PE 100-RC	0,86
315/63	E7013163	11	16	10	—	97	154	B	PE 100-RC	0,85

* Abrazadera inferior: A - pieza de PE / B - cinta - Lower clamp: A - PE detail / B - belt.

Rev.1-05.25

1/3



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com



CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Accesorios según la UNE-EN 1555-3 y la UNE-EN 12201-3.
- Clase: SDR 11.
- Fabricados en PE 100-RC:
 - Densidad: $\geq 930 \text{ kg/mm}^3$, según ISO 1183-1.
 - Índice de fluidez (MFR): $0,3 \pm 0,1 \text{ g/10 min}$, según UNE-EN ISO 1133-1.
 - Tiempo de inducción a la oxidación (OIT): ≥ 20 , según UNE-EN 728.
 - Resistencia mínima requerida (MRS): 10 MPa, según ISO 12164.
 - Color: negro.
- Determinación de dimensiones según UNE-EN ISO 3126.
- Utilizados en la unión de tuberías de polietileno para el transporte de gas hasta PN 10 (10 bar) y de agua potable y fluidos hasta PN 16 (16 bar) de presión nominal.
- La fusión puede realizarse de dos maneras:
 1. Automáticamente, con lector de código de barras.
 2. Manual, introduciendo los datos de la etiqueta.
- Los accesorios electrosoldables pueden soldarse a tubos PE 100, PE 100-RC y PE 80. De SDR 9 a SDR 17.

APLICACIONES GENERALES

- Conducción de agua y gas, sistemas de riego, instalaciones industriales, acometidas de viviendas.

Observaciones:

Dada la complejidad, variedad y gran cantidad de especificaciones particulares de cada instalación, en conjunción con la existencia de diversos factores que pueden afectar a las condiciones de trabajo y naturaleza del producto, es responsabilidad del usuario final realizar los ensayos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del producto en cada aplicación concreta.

La instalación del producto deberá realizarse y mantenerse siguiendo códigos de buena práctica y/o estándares existentes.

BASIC FEATURES

- Fittings according to EN 1555-3 and EN 12201-3.
- Class: SDR 11.
- Made of PE 100-RC:
 - Density: $\geq 930 \text{ kg/mm}^3$, according ISO 1183-1.
 - Melt-flow rate (MFR): $0,3 \pm 0,1 \text{ g/10 min}$, according EN ISO 1133-1.
 - Oxidation induction time (OIT): ≥ 20 , according EN 728.
 - Minimum required strength (MRS): 10 MPa, according ISO 12164.
 - Color: black.
- Determination of dimensions according to EN ISO 3126.
- Used for the connection of PE pipes in Gas lines up to PN 10 (10 bar) and Water lines and other fluids up to PN 16 (16 bar).
- The fusion can be done in two ways:
 1. Automatically, with a bar code reader.
 2. Manually, by entering data from the label.
- Electrofusion fittings can weld pipes PE 100, PE 100-RC and PE 80. From SDR 9 to SDR 17.

GENERAL APPLICATIONS

- Water and gas distribution, irrigation systems, industrial pressure applications, transport lines, house connections.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.



INSTRUCCIONES DE MONTAJE ASSEMBLING INSTRUCTIONS



1. Medir el diámetro del tubo.
 Measure diameter of the pipe.



2. Escoger el accesorio adecuado.
 Choose the right fitting.



3. Cortar el tubo de forma totalmente recta.
 Cut the pipe straight.



4. Medir la zona a rascar.
 Measure the scraping zone.




5. Rascar la zona de soldadura del tubo.
 Scrap the welding zone of the pipe.




6. Limpiar la zona de soldadura con un líquido adecuado.
 Clean the welding zone with special liquid.



7. Marcar la profundidad de inserción del tubo.
 Mark the insertion depth of the fitting.

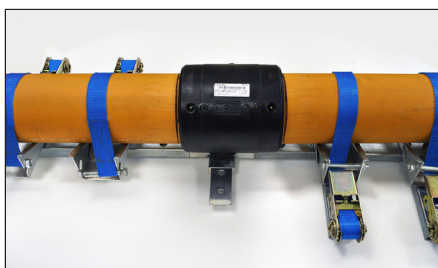

8. Utilizar el alineador para evitar movimientos del tubo.
 Put the pipe inside the clamps and put the fitting on.

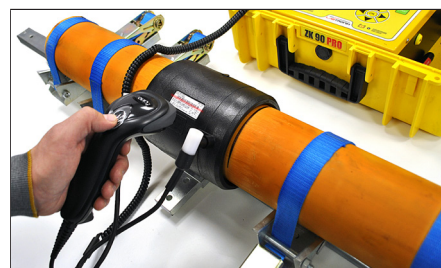

9. Leer el código de barras.
 Read the barcode.



10. Seguir las instrucciones indicadas en la máquina.
 Proceed according to the requirements of the machine.



11. Inicio de la soldadura.
 Start welding.



12. Asegurarse de que los testigos de soldadura han subido.
 Deduct the pressure test of the pipeline.

NOTA IMPORTANTE: Usar una máquina bien calibrada y aplicar limpiadores recomendados.
IMPORTANT NOTE: Use calibrated machine and clean the pipe only with recommended liquids.

Nota : Debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
 Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.1-05.25
 3/3